



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย



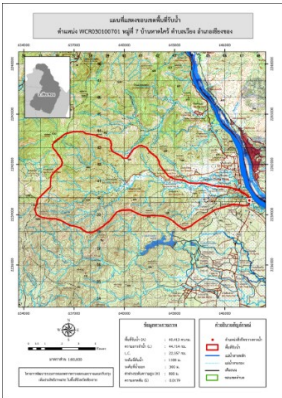
รหัสฝายที่ : WCR030100701

ชื่อฝาย : - ชื่อลำน้ำ : ห้วยตุ๊ก ลำน้ำสาขาของ : แม่น้ำโขง ประเภทลำน้ำ : ลำห้วย วันที่สำรวจ : 10 พ.ย. 64
หมู่บ้าน : หมู่ที่ 7 หาดไคร้ ตำบล : เวียง อำเภอ : เชียงของ จังหวัด : เชียงราย
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. : - อายุฝาย : มากกว่า 20 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ : - ใช้แบบมาตรฐาน : มข.27
ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

พิกัดฝาย			
X(UTM)	647477	Y(UTM)	2239656
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง		ความสูงสัน : 2.20 เมตร	ความกว้างสัน : 12.50 เมตร
ประตูระบายน้ำ : มี		ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.50*1.30
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี		จำนวน : 8 ชุด	ชนิดเครื่องยกบาน : -
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี		ลักษณะคลอง : -	ขนาดกันคลองกว้าง : - เมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม :		ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร	
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควมคุมน้ำ : ☒ ดี ☐ ค่อนข้างดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : ☒ ดี ☐ ค่อนข้างดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u> A = 40.413 ตารางกิโลเมตร L = 44.714 กิโลเมตร LC = 22.357 กิโลเมตร H = 800 เมตร s = 0.018 Return period = 100 ปี อัตราการไหลสูงสุด = 71.379 ลบ.ม./วินาที	<u>สภาพโดยรวมของฝาย</u> ส่วนควมคุมน้ำ : มีการทูลประตูระบายน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก โครงสร้างยังมีสภาพใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : มีสภาพปกติมีวัชพืชขึ้นน้อย <u>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</u> ส่วนควมคุมน้ำโดยรวมยังใช้งานได้ ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณด้านเหนือน้ำเพื่อใช้งานในระยะยาว และควรวางแผนการขุดลอกตามระยะเวลาที่เหมาะสม และกำจัดเศษกิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูลก่อนถึงช่วงตูดน้ำหลาก ส่วนประตูระบายน้ำควรได้รับการซ่อมแซม หรือติดตั้งเป็นประตูระบายน้ำแบบเครื่องกวั่นคันชักเพื่อที่จะสามารถเปิดระบายน้ำได้ในช่วงน้ำหลาก